




## DentaDrive 100V S15

高周波スピンドル

電氣的直接ツール交換

## HF-スピンドルの識別記号

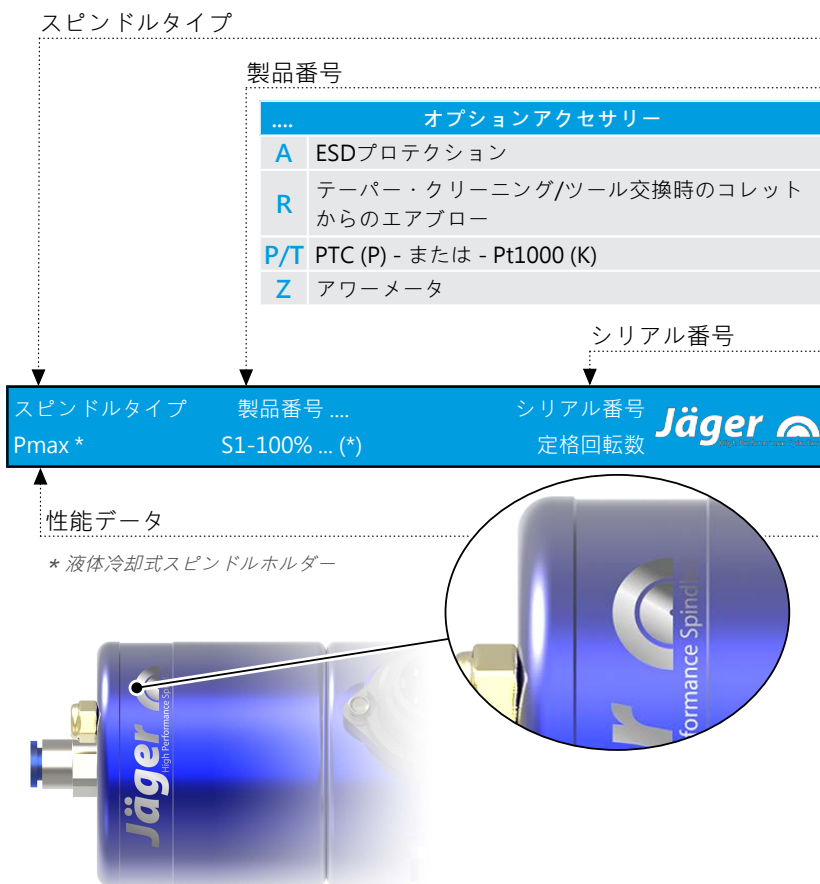

弊社はHF-スピンドルを技術の最新レベルに常に合致させるため、ハンドブック記載の仕様を、事前の通知なく技術的に改良または変更する場合があります。

本マニュアルの文章作成には万全を期しておりますが、**Nakanishi Jaeger GmbH**は、誤った情報およびそれに起因する結果に対して、いかなる法的責任および損害補償義務も負わないものとします。

**Nakanishi Jaeger GmbH**の文書による明確な許可なく、本ガイドブックを翻訳し複製することは、たとえ抜粋であれ禁止されています。

## 目次:

マニュアル原本の翻訳

<b>1</b>	<b>はじめに</b>	<b>5</b>	6.5	モーター保護 Pt1000 (オプションアクセサリ)	28
1.1	マニュアルの目的	5	6.6	モーター保護PTC 100° C (オプションアクセサリ)	29
1.2	記号の説明	5	6.7	ESDプロテクション (オプションアクセサリ)	29
<b>2</b>	<b>運搬と梱包材</b>	<b>6</b>	6.8	エアノイズの発生	30
2.1	HF-スピンドルの納入範囲	6	<b>7</b>	<b>作動環境</b>	<b>30</b>
2.1.1	サービスセット	6	<b>8</b>	<b>設置</b>	<b>31</b>
2.1.2	オプションアクセサリ	7	8.1	HF-スピンドルの取り付け	31
2.1.3	同梱の文書	7	8.2	媒体供給の直径	31
2.2	HF-スピンドルの梱包材	7	8.3	圧縮空気	32
<b>3</b>	<b>規定に則った使用</b>	<b>8</b>	8.3.1	空気清浄度クラス (ISO 8573-1)	32
3.1	許可された加工方法	8	8.3.2	シーリング・エアーの設定	32
3.2	許可された素材	8	8.3.3	設定値	33
<b>4</b>	<b>安全に関する注意事項</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>運転開始</b>	<b>33</b>
4.1	安全を順守した作業	10	9.1	慣らし運転パターン	34
4.2	HF-スピンドルのシャットダウン	11	9.2	毎日の作動開始	34
4.3	設置とメンテナンス	11	9.3	停止信号	34
4.4	改造と修理	11	9.4	保管後の運転開始	34
4.5	不適切な運転方法	11	<b>10</b>	<b>ツール交換</b>	<b>35</b>
<b>5</b>	<b>技術説明</b>	<b>12</b>	10.1	時計回り	35
5.1	HF-スピンドルの接続	12	10.2	電氣的直接ツール交換	35
5.2	電気接続	13	10.2.1	接続例	36
5.3	冷却	14	10.2.2	コレットの交換	37
5.3.1	スピンドルホルダーを介した冷却	14	10.3	ツール交換ステーション (オプションアクセサリ)	38
5.4	シーリング・エアー	15	10.3.1	電氣的直接ツール交換	38
5.5	テーパー・クリーニング (オプションアクセサリ)	15	10.3.2	交換ステーションの設置	38
5.6	電動ツール交換	15	10.3.3	メンテナンス	38
<b>6</b>	<b>技術仕様</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>HSC(高速)加工用ツール</b>	<b>39</b>
6.1	寸法図	17	11.1	破損した工具	39
6.2	モーターデータ	18	<b>12</b>	<b>メンテナンス</b>	<b>40</b>
6.2.1	出力、トルク-回転数ダイヤグラム	19	12.1	ボールベアリング	40
6.2.2	等価回路図データ	19	12.2	毎日の清掃	40
6.3	モーターデータ	22	12.2.1	作業開始前に	40
6.3.1	出力、トルク-回転数ダイヤグラム	23	12.2.2	ツール交換毎に	40
6.3.2	等価回路図データ	24	12.2.3	毎回のチャック交換時	41
	Leerzeile	25			
6.4	配線図	26			

## 目次:

マニュアル原本の翻訳

12.3	保管する場合.....	41
12.4	毎月のメンテナンス .....	41
12.5	長期間保管する場合 .....	41
12.6	最長保管期間.....	41
<b>13</b>	<b>取り外し.....</b>	<b>42</b>
13.1	処分と環境保護.....	42
<b>14</b>	<b>サービス&amp;修理.....</b>	<b>43</b>
14.1	サービスパートナー .....	43
14.2	故障 .....	44
<b>15</b>	<b>適合宣言書.....</b>	<b>47</b>

## 1 はじめに

高周波スピンドル（HF-スピンドル）は、高速加工用の高精度部品です。

### 1.1 マニュアルの目的

本マニュアルはHF-スピンドルの重要な構成要素です。

- ➡ 本マニュアルは慎重に保管してください。
- ➡ HF-スピンドルの操作を行なう全ての人が、このマニュアルを利用できるようにしてください。
- ➡ 同梱されている文書をすべて読んでください。
- ➡ 作業の実施前に、その作業に関連するマニュアルの章を再度熟読してください。

### 1.2 記号の説明

情報を素早く分類できるように、このマニュアルでは視覚的な補助として、記号および目立つ字体が使用されています。

特記事項の目印は、シグナルワードと色枠となります：



#### 危険

##### 危険な状況！

大ケガまたは重傷に至る場合があります。

- ▶ 危険回避措置。



#### 警告

##### 危険な状況！

重傷または生命に関わる危険の可能性があります。

- ▶ 危険回避措置。



#### 注意

##### 危険な状況！

軽傷から中傷に至る可能性があります。

- ▶ 危険回避措置。



#### 注記

物的損害に至る可能性があります。この警告記号は人的損害に対する警告ではありません

#### ヒント

ヒントとは使用者にとって有益な参考情報のことを指します。

## 2



デザイン例：シャンクのはめ込み

## 運搬と梱包材

### 注記：機能の確認

- ▶ HF-スピンドルを運搬する際は、常にコレットに適した工具等をシャンクしてください。

運搬の際には、強い振動や衝突を避けてください。衝撃及び振動によりHF-スピンドルのボールベアリングが損傷する恐れがあります。

- ➡ いかなる損傷も、HF-スピンドルの精度の低下につながります。
- ➡ いかなる損傷も、HF-スピンドルの機能の制限につながります。
- ➡ いかなる損傷も、HF-スピンドルの寿命の短縮につながります。

## 2.1


### HF-スピンドルの納入範囲

以下の部品がHF-スピンドルの納入範囲に含まれます：

- 高周波スピンドル
- サービスセット
- ホース接続部
- 運搬用梱包資材
- ➡ 高周波スピンドルの納品時に、すべてが揃っているか点検してください。

### 2.1.1

#### サービスセット

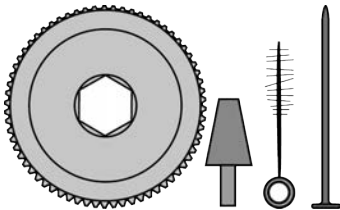

- コレットグリース
- エジェクタピン
- コレットねじ込み工具
- フェルト製クリーナー
- アイレット付きシリンダーブラシ

### 2.1.2 オプションアクセサリ

ご要望に応じて提供可能：

- スピンドルホルダー
- 周波数変換器
- コレット
- アワーメータ
- ESDプロテクション
- モーター保護 ( PTC または Pt1000 )
- ご要望に応じて、その他のアクセサリも提供可能です。

安全と機能の面で問題の無い、保証されたアクセサリのみご使用いただけます。

- ➡ その他のアクセサリは使用しないでください。保証及びクレームの対象外になります。
- ➡ スピンドル・ホルダーを自社で製作する場合は、必ず製作前に **Nakanishi Jaeger GmbH** に連絡し、スピンドル・ホルダーの寸法公差等の規格および図面を請求してください。

### 2.1.3 同梱の文書

以下の項目の文書がHFスピンドルの納入範囲に含まれます：

- マニュアル
- 適合宣言書
- 点検項目
- ➡ 納品時に、同梱の文書がすべて揃っているか点検してください。必要に応じて、新しいコピーを請求してください。

## 2.2 HF-スピンドルの梱包材



運搬用梱包資材はすべて、それらに対応した処分施設でリサイクルが可能です

### 3 規定に則った使用

HF-スピンドルは機械指令の定義では「不完全な機械」であり、単体では機能を果たすことができません。HF-スピンドルは、マシンツールと周波数変換器と組み合わせて初めて作動させることができます。

#### 3.1 許可された加工方法

HF-スピンドルは以下の加工専用開発されました。

- 切削加工
- 穴あけ加工
- 彫刻加工
- 研削加工
- ➡ その他の加工方法を行う必要がある場合は、**Nakanishi Jaeger GmbH**に連絡してください。

#### 3.2 許可された素材

HF-スピンドルは以下の素材専用開発されました。

- 金属（例：合金、鋳物等）
- 焼結素材
- プラスチック
- 木材
- グラファイト
- 石材（大理石など）
- 紙およびボール紙
- プリント基板
- ガラスおよびセラミックス
- ➡ その他の素材を加工する場合は、**Nakanishi Jaeger GmbH**に連絡してください。



## 4 安全に関する注意事項

高周波スピンドルは一般的に認められている技術規則に従って製造され、安全に作動します。

しかし以下の場合、HF-スピンドルが危険な機器となる恐れがあります：

- 取付作業を教育を受けていない作業者が行う場合。
- 不適切な使用時。
- 規定に反した使用をした場合。

高周波スピンドルの取付、運転開始およびメンテナンスは、必ず専門の作業者が行ってください。

**定義：** 専門作業者とは、製品の据付、組立、運転開始および作動を熟知し、作業に適した資格を有する人物を指します。事業者は、作業者の担当決め、教育および監視を詳細に取り決める必要があります。



### 危険：爆発。

HF-スピンドルを、爆発の危険がある空間・環境で使用することは禁止されています。その空間・環境で使用すると、爆発する恐れがあります。

- ▶ HF-スピンドルを、爆発の危険がある環境では使用しないでください。



### 危険：部品の飛散。

HF-スピンドルは高回転数で作動するため、飛散する可能性があります。

- ▶ HF-スピンドルは、必ず機械または装置にしっかり取り付けられた状態で作動させてください。



### 注記：制限値を必ず守ってください。

- ▶ テクニカルデータに記載されている制限値を必ず守ってください。



### 注記：機械に注目。

- ▶ HF-スピンドルを取り付ける機械のマニュアルの指示を守ってください。
- ▶ 機械メーカーが提示した安全に関する注意事項のすべてを考慮に入れてください。
- ▶ 機械が危険源（制御不能の動作など）にならないことを確認してください。HF-スピンドルを機械に取り付けるのは、その後に行ってください。



### 注記。HF-スピンドルに衝撃等を加えないでください。

- ▶ いかなる損傷も、HF-スピンドルの精度の低下につながります。
- ▶ いかなる損傷も、HF-スピンドルの機能の制限につながります。
- ▶ いかなる損傷も、HF-スピンドルの寿命の短縮につながります。

#### 4.1

### 安全を順守した作業

マニュアル記載の安全に関するすべての注意事項、事故防止に関する各国の現行規則、現行の社内労働安全衛生規則を遵守してください。



#### 危険：部品の飛散。

不適切にクランプされたツールは、加工時に発生する遠心力により外側へ飛散します。

- ▶ コレットの最奥部にまで完全にはめ込んでください。
- ▶ ツールをしっかりクランプしてください。



#### 危険：部品の飛散。

回転方向が誤っていると、クランプシステムが外れ、ツールが回転方向の外側へ飛散します。

- ▶ HF-スピンドルの回転方向を必ず守ってください。



#### 警告：部品の飛散による怪我の恐れ。

HF-スピンドルは高回転数で作動するため、切削粉、研削粉が勢い良く飛散します。

- ▶ 機械または設備の保護装備を絶対に取り外さないでください。
- ▶ 常に保護眼鏡を着用して作業してください。



デザイン例：シャンクのはめ込み

#### 注記：機能の確認。

- ▶ ツールシャフトがクランプされていない状態でのHF-スピンドル作動は絶対に行わないでください。

#### ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：

- クランプシステムが遠心力で損傷します。
- クランプシステムの調整が狂います。
- HF-スピンドルのバランスに影響が及びます。
- ベアリングが損傷します。

- ➡ 加工方法、加工素材および選択したツールに応じて、適切な飛散防止対策を講じてください。

- ↳ HF-スピンドルを取り付ける機械のマニュアルの指示を守ってください。

- ➡ ツールメーカーに、使用ツールの最大周速度を問い合わせてください。

#### 溝入れ加工用ツールは高速加工には適していません。

製作上の理由から必要な場合：

- ➡ 釣り合わせたツールのみを使用してください。


- ↳ DIN ISO 1940
- ↳ バランス等級2,5

ツールの刃径 (X) は、最大クランプ範囲 (Y) を超えないようにしてください。

- ➡ ツールは常に可能な限り短くクランプしてください。

- ➡ 寸法 (Z) を短く保ってください。

- ↳ (Y) 次の章を参照：技術仕様 [▶ 16].

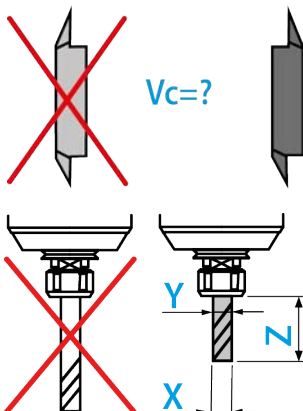

## 4.2 HF-スピンドルのシャットダウン

設置作業およびメンテナンス作業を行うために高周波スピンドルをシャットダウンする際は、以下の通りに行ってください：

- ➡ エネルギー供給（電流）を完全に切ってください。
- ➡ 媒体供給（空気と液体）を完全に切ってください。
- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。

清掃のためにHF-スピンドルをシャットダウンする場合：

- ➡ シーリング・エアーのみを再接続してください。

### ヒント：データを制御装置に転送されます。

- ▶ 周波数変換器で、シャフトの停止メッセージを検知し、機械の制御装置に転送できる機能を利用してください。

## 4.3 設置とメンテナンス

- ➡ 設置、クリーニングおよびメンテナンス作業は、HF-スピンドルがシャットダウンし、シャフトが停止してから行ってください。
- ➡ 作業完了直後には必ず機械の安全保護装備をすべて設置してください。

## 4.4 改造と修理

HF-スピンドルの改造または変更が許可されるのは、事前に**Nakanishi Jaeger GmbH**と申し合わせた場合に限られます。

HF-スピンドルを分解し修理することが許可されているのは、「サービスと修理 [▶ 43]」の章に記載されているサービスパートナーのみです。

安全と機能の面で問題の無い、保証されたアクセサリのみご使用いただけます。


## 4.5 不適切な運転方法

高周波スピンドルが安全に作動するのは、規定に準拠して使用した場合に限られます。

- ➡ ハンドブック全章の安全に関する注意事項を必ず守ってください。本項目を順守しない場合、作業員、環境、機械またはHF-スピンドルに危険が及ぶ恐れがあります。

安全に関する注意事項を守らないと、保証及びクレームの対象外となります。

**5**            **技術説明**  
**5.1**          **HF-スピンドルの接続**

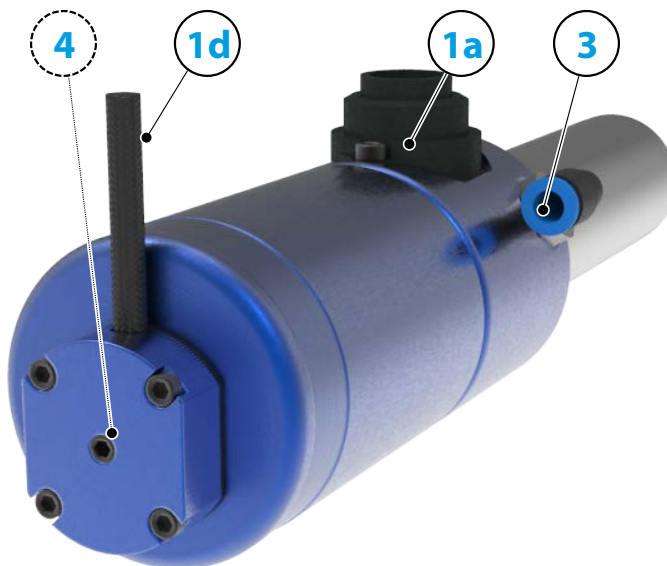

<b>1a</b>	電気接続 - 用途：モータ相	
<b>1d</b>	電気接続 - 用途：ツール交換	
<b>3</b>	シーリング・エアー	G 1/8 "
<b>4</b>	テーパー・クリーニング ( オプションアクセサリ )	M5

## 5.2 電気接続

HF-スピンドルの運転に使用する周波数変換器 (FU) は1つのみです。

- ➡ HF-スピンドルの電流データ、電圧データおよび周波数データが、インバーターの実出力データと一致するか点検してください。
- ➡ モーターケーブルは可能な限り短いものを使用してください。
- ➡ HF-スピンドルの回転数をインバーターを介して調整してください。
- ➡ その他の情報は、インバーターのハンドブックを参照してください。

インバーターは仕様に応じて、HF-スピンドルの以下の運転状況を検知します：

- HF-スピンドルが回転している。
- HF-スピンドルが熱すぎる。
- HF-スピンドルが停止している、など

インバーターはHF-スピンドルの運転状況を、機械の制御装置に転送します。

## 5.3

### 冷却

HF-スピンドルには冷却装置が組み込まれていません。そのため、冷却装置付きのHF-スピンドルより出力は低くなります。



#### 注記：機能の確認。

HF-スピンドルは通り抜けるシーリング・エアによって冷却されます。

- 機械の運転開始と同時に、シーリング・エアのスイッチを常に入れておくようにしてください。
- シーリング・エア温度：最高 25°C。

これを無視すると、HF-スピンドルが損傷または破損します。

#### 注記：熱伝導による寿命の延長。

HF-スピンドルの運転時には熱が発生します。HF-スピンドル温度の推奨上限は+ 50° Cです。この温度を超過すると、ベアリングの寿命が短くなります。

- ▶ HF-スピンドル温度をハウジングの部分で確認してください。
- ▶ スピンドルホルダーを使用して、熱を逃がしてください。


### 5.3.1

#### スピンドルホルダーを介した冷却


HF-スピンドルの出力を高めるには、発生した熱をスピンドルホルダー（オプションアクセサリ）を介して逃がす必要があります。

スピンドルホルダーを自社製作する場合：

- ➔ **Nakanishi Jaeger GmbH**に連絡してください。
- ➔ スピンドルホルダーの許容差の規格および図面を要求してください。
- ➔ 熱伝導率の高い素材（アルミニウムなど）でスピンドルホルダーを製作してください。
- ➔ 「技術仕様 [▶ 16]」の章のクランプ範囲の寸法図を守ってください。HF-スピンドルは、スピンドルホルダーの指定された長さにならなくても必ず保持されていることに注意してください。
- ➔ スピンドルホルダーの外面に、冷却リブ、ヒートシンクまたは穴を追加してください（熱伝導を高めるため）。

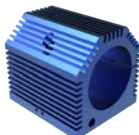

デザイン例：  
空冷式スピンドルホルダー

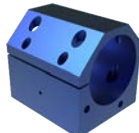

デザイン例：  
液体冷却式スピンドルホルダー

## 5.4

供給エアの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) [▶ 32]」の章を参照してください。

## シーリング・エアー

シーリング・エアーで、削りくずや液体（エマルジョン等）などの異物がHF-スピンドルに侵入することを防止します。

- ➡ 前方の、ハウジングとHF-スピンドルの回転部分の間から、空気が流れ出ていることを点検してください。

## 5.5

## テーパー・クリーニング（オプションアクセサリ）

テーパー・クリーニングは、ツール交換中に削りくずおよび液体がシャフトに侵入し、内部テーパーとクランプシステムの異物の混入と損傷を引き起こすことを防止します。



### 注記：機能の確認。

- テーパー・クリーニングは、必ず電磁式ツール交換と連動させてスイッチを入れるようにしてください。

これを無視すると、HF-スピンドルが損傷または破損します。

## 5.6

## 電動ツール交換

ツール交換もしくはテーパー交換が電動で行われます。

この場合、HFスピンドルの内部にある機構が作動し、テーパー部またはコレットのクランプ、アンクランプ、エジェクトが行なわれます。

6

技術仕様

ベアリング

高精度ハイブリッド・ボールベアリング (個数)	2
無交換グリース潤滑	メンテナンス・フリー

出力値  
スピンドルホルダー冷却

	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	0,32	0,31	0,3	[kW]
トルク	0,065	0,063	0,061	[Nm]
電圧	34	34	34	[V]
電流	10	9,8	9,5	[A]

出力値  
圧縮空気冷却

	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	0,25	0,23	0,2	[kW]
トルク	0,039	0,037	0,033	[Nm]
電圧	33	33	33	[V]
電流	8,2	7,7	6,9	[A]

モーターデータ

モーター技術	3相非同期モーター (ブラシレス、センサレス)
周波数	1.667 HZ
モーターポール数 (対)	1
定格回転数	100.000 rpm
加速/減速値 毎秒	10 000 rpm (他の値はご相談に応じます)

電磁シリンダー


パルス長	< 0.2秒
電圧	48 V <sub>DC</sub>
電流	10 A
リリース力	> 2000 N



## 特性

モーター保護	PTC 100°C またはPt1000 <b>オプションアクセサリ</b>
ハウジング	ステンレススチール / アルミ
ハウジング外径	33 mm
冷却	圧縮空気冷却
熱伝導	ハウジングを介して
ハウジング温度	< + 50° C
動作周囲温度	+ 10° C ... + 45° C
シーリング・エアー	
保護等級 (シール・エアー・オン)	IP54
テーパ・クリーニング	<b>オプションアクセサリ</b>
ESDプロテクション	<b>オプションアクセサリ</b>
ツール交換	電氣的直接ツール交換
コレット・タイプ	5,1P-5° <b>オプションアクセサリ</b>
クランプ範囲最大	3.5 mm (1/8 ")
時計回り	
カップラープラグ	7ピン (Amphenol C16-1)
重量	~ 1,8 kg
インナーテーパ一部振れ精度	< 1 μ

## 6.1 寸法図

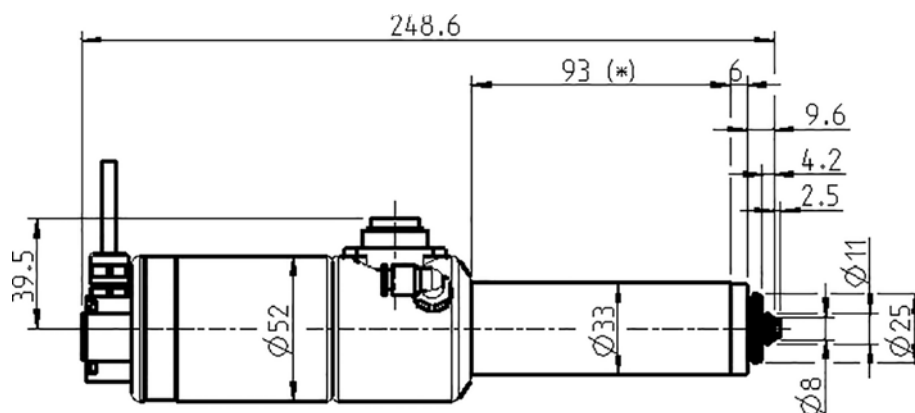

(\*) = クランプ範囲

## 6.2

出力 ( S1、S6、S2 ) は正弦波電流と正弦波電圧での値です。

HF-スピンドルの出力値は、使用するインバーターに応じて異なるため、記載されている値とは異なる場合があります。

## モーターデータ

スピンドル特性曲線	KL 1029
モーター技術	ACモータ
モータタイプ	ACM 26/15/30-2E
定格出力	0,3 kW
定格回転数	100.000 rpm
冷却方式	スピンドルホルダー冷却 (液体冷却式スピンドルホルダー)
モーター保護	PTC 100°C またはPt1000 <b>オプションアクセサリ</b>
コイル抵抗	0,4 Ω
電力損	122 W – 最大 ( S1 )

### S1-100%

定格回転数	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	rpm
回転数	8 220	17 821	27 550	37 570	47 549	56 722	66 009	75 328	85 111	95 001	rpm
周波数	167	333	500	667	833	1 000	1 167	1 333	1 500	1 667	Hz
定格出力	0,041	0,100	0,177	0,234	0,291	0,303	0,301	0,293	0,272	0,249	kW
トルク	0,047	0,053	0,061	0,059	0,058	0,051	0,044	0,037	0,031	0,025	Nm
電圧	10	16	23	28	34	34	34	34	34	34	V
電流	8	8,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9	8,5	A
cos φ	0,91	0,9	0,86	0,84	0,83	0,85	0,86	0,86	0,86	0,86	

### S6-60%

定格回転数	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	rpm
回転数	8 070	17 777	27 418	37 463	47 430	56 609	65 868	75 160	84 766	94 609	rpm
周波数	167	333	500	667	833	1 000	1 167	1 333	1 500	1 667	Hz
定格出力	0,043	0,103	0,182	0,242	0,301	0,312	0,309	0,301	0,283	0,261	kW
トルク	0,051	0,055	0,063	0,062	0,061	0,053	0,045	0,038	0,032	0,026	Nm
電圧	10	16	23	28	34	34	34	34	34	34	V
電流	8,4	8,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,5	9	A
cos φ	0,91	0,9	0,87	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	

**S2-Pmax./5s**


定格回転数	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	rpm
回転数	7 996	17 754	27 362	37 545	47 449	56 756	66 062	75 402	84 552	94 158	rpm
周波数	167	333	500	667	833	1 000	1 167	1 333	1 500	1 667	Hz
定格出力	0,043	0,106	0,186	0,249	0,310	0,321	0,318	0,309	0,296	0,272	kW
トルク	0,051	0,057	0,065	0,063	0,062	0,054	0,046	0,039	0,033	0,028	Nm
電圧	11	16	23	28	34	34	34	34	34	34	V
電流	8,6	9	10	10	10	10	10	10	10	9,5	A
cos φ	0,91	0,9	0,88	0,85	0,84	0,86	0,85	0,86	0,86	0,87	

**静止型周波数変換器での運転に関する備考。**


周波数変換器の使用に関しては、入力/出力電圧の実効値が、記載されているモータ電圧に合致する必要があります。

電流の測定値は、高調波含有率の関係上、記載された値を超過する場合があります。

**6.2.1 出力、トルク-回転数ダイヤグラム**

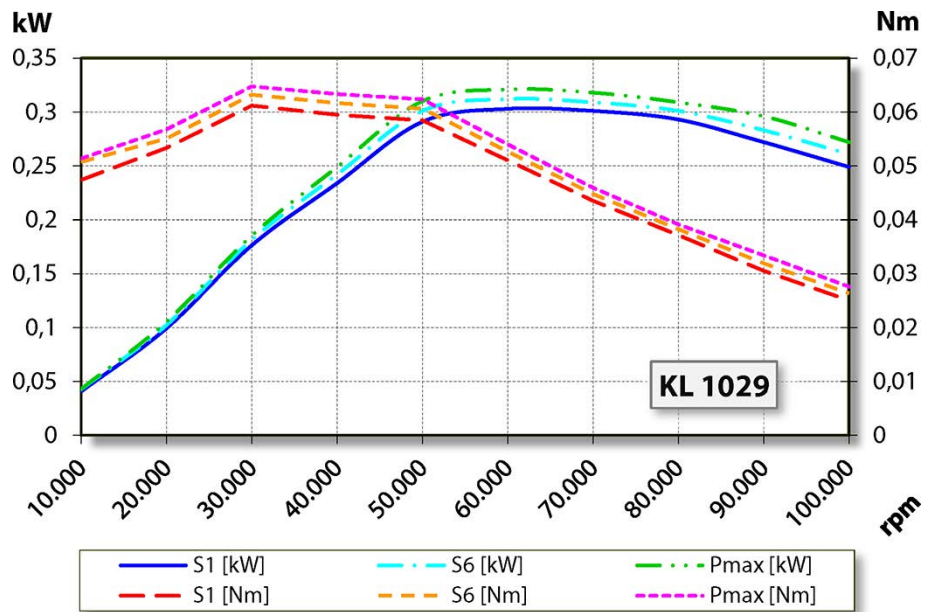

**6.2.2 等価回路図データ**

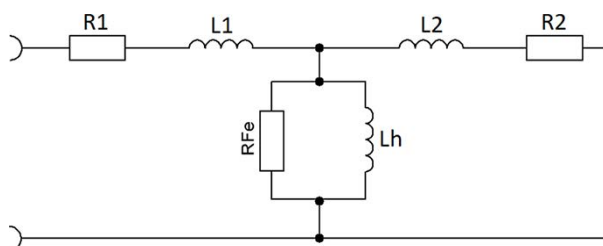



**注記：適切でない出力値による損傷。**

パラメータ値は、モーターにのみ適用されます。

▶ HFスピンドルの値については、表S1-100%、S6-60%およびS2-Pmaxを参照して下さい。

パラメータ*	意味	値	単位
p0304	定格電圧 (相-相)	34	Vrms
p0305	定格電流	9,5	Arms
p0307	定格出力	0,332	kW
p0308	定格出力係数	0,81	cos φ
p0310	定格周波数	1.000	Hz
p0311	定格回転数	56.461	rpm
---	定格出力損失	122	W
---	定格回転数	100.000	rpm
p0312	定格トルク	0,056	Nm
p0314	モーターポール数 (対)	1	---
p0320	定格磁化電流	3,74	Arms
p0322	最高回転数	100.000	rpm
p0326	傾斜モーメント補正係数	100	%
p0335	モータ冷却タイプ	スピンドルホルダー冷却	
p0341	慣性モーメント	0,000004	kgm <sup>2</sup>
p0348	動作回転数、弱め界磁 VDC=600V	704.547	rpm
p0350	ステータ抵抗、コールド (ストランド)	0,194	Ω
p0353	直列インダクタンス (ストランド)	0	mH
p0354	ロータ抵抗、低温	0,102	Ω
p0356	ステータ漏れインダクタンス	0,043	mH
p0358	ロータ漏れインダクタンス	0,063	mH
p0360	メインインダクタンス	0,696	mH
p0604	モータ温度の警告しきい値	71	°C
p0605	モータ温度の異常しきい値	100	°C
p0640	電流制限	10	Arms
p1800	パルス周波数	16	kHz
---	中間回路電圧	48	VDC
---	フィードフォワード容量		μF
---	最大電圧		V
---	アイドリングストップ		%
---	ステータ漏れリアクタンス X1	0,267	Ω
---	ロータ漏れリアクタンス X2	0,394	Ω
---	主電源リアクタンス Xh	4,376	Ω

(\*) Siemens SINAMICS 120のパラメータ

パラメータ	意味	値	単位
---	磁気不飽和化速度 **	95.000	rpm
---	最大回転数における主インダクタンス **	0,923	mH
---	磁気飽和係数 **	1,881	%
---	転倒モーメント抑制係数 **	96,64	%

(\*\*) Heidenhainの追加パラメーター

### 6.3

出力 ( S1、S6、S2 ) は正弦波電流と正弦波電圧での値です。

HF-スピンドルの出力値は、使用するインバーターに応じて異なるため、記載されている値とは異なる場合があります。

### モーターデータ

スピンドル特性曲線	KL 1022
モーター技術	ACモータ
モータタイプ	ACM 26/15/30-2E
定格出力	0,2 kW
定格回転数	100.000 rpm
冷却	圧縮空気冷却
モーター保護	PTC 100°C またはPt1000 <b>オプションアクセサリ</b>
コイル抵抗	0,4 Ω
電力損	76 W – 最大 ( S1 )

#### 測定値 : S1-100%

定格回転数	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	rpm
回転数	8 148	18 072	28 158	38 103	48 026	57 949	67 400	77 049	86 698	96 644	rpm
周波数	167	333	500	667	833	1 000	1 167	1 333	1 500	1 667	HZ
定格出力	0,028	0,061	0,092	0,123	0,153	0,184	0,204	0,189	0,175	0,158	kW
トルク	0,033	0,032	0,031	0,031	0,031	0,030	0,029	0,024	0,019	0,016	Nm
電圧	9	14	18	23	27	32	33	32	32	32	V
電流	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,6	6,3	6,0	5,6	A
cos φ	0,89	0,84	0,79	0,77	0,77	0,78	0,86	0,88	0,9	0,9	

#### 測定値 : S6-60%

定格回転数	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	rpm
回転数	8 148	17 628	27 750	37 794	47 705	57 615	66 845	76 286	85 727	95 470	rpm
周波数	167	333	500	667	833	1 000	1 167	1 333	1 500	1 667	HZ
定格出力	0,028	0,065	0,103	0,143	0,182	0,221	0,232	0,22	0,209	0,193	kW
トルク	0,033	0,035	0,035	0,036	0,036	0,037	0,033	0,028	0,023	0,019	Nm
電圧	9	14	18	24	28	33	33	32	32	32	V
電流	6,9	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,5	7,4	7,2	6,8	A
cos φ	0,89	0,86	0,81	0,79	0,79	0,79	0,88	0,89	0,9	0,9	

測定値 : S2-Pmax./5s


定格回転数	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	rpm
回転数	8 148	17 836	27 523	37 616	47 571	57 526	66 811	76 263	85 714	95 201	rpm
周波数	167	333	500	667	833	1 000	1 167	1 333	1 500	1 667	Hz
定格出力	0,028	0,066	0,108	0,153	0,195	0,237	0,253	0,241	0,228	0,220	kW
トルク	0,033	0,035	0,038	0,039	0,039	0,039	0,036	0,030	0,026	0,022	Nm
電圧	9	14	18	23	28	33	33	32	32	32	V
電流	6,9	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	8,1	8	8	A
cos φ	0,89	0,87	0,82	0,81	0,8	0,8	0,89	0,9	0,91	0,91	

**静止型周波数変換器での運転に関する備考。**

周波数変換器の使用に関しては、入力/出力電圧の実効値が、記載されているモータ電圧に合致する必要があります。

電流の測定値は、高調波含有率の関係上、記載された値を超過する場合があります。

**6.3.1 出力、トルク-回転数ダイヤグラム**

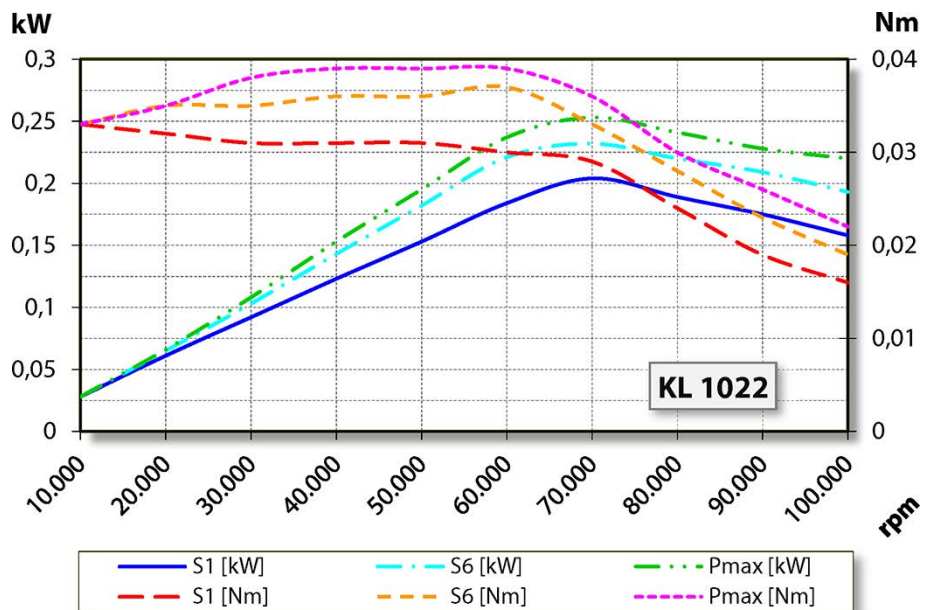

**注記：機能の確認。**


HF-スピンドルは通り抜けるシーリング・エアによって冷却されます。

機械の運転開始と同時に、シーリング・エアのスイッチを常に入れておくようにしてください。

シーリング・エア温度：最高 25°C。

これを無視すると、HF-スピンドルが損傷または破損します。

### 6.3.2 等価回路図データ

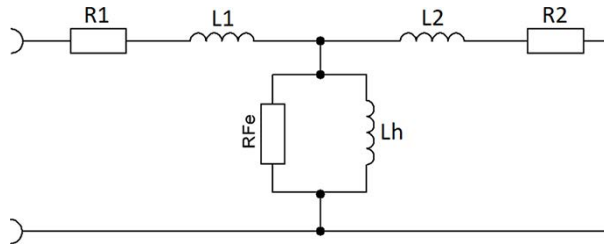

**注記：適切でない出力値による損傷。**

パラメータ値は、モーターにのみ適用されます。

▶ HFスピンドルの値については、表S1-100%、S6-60%およびS2-Pmaxを参照して下さい。

パラメータ*	意味	値	単位
p0304	定格電圧 (相-相)	32	Vrms
p0305	定格電流	6,3	Arms
p0307	定格出力	0,188	kW
p0308	定格出力係数	0,74	cos φ
p0310	定格周波数	1.000	Hz
p0311	定格回転数	57.949	rpm
---	定格出力損失	87	W
---	定格回転数	100.000	rpm
p0312	定格トルク	0,031	Nm
p0314	モーターポール数 (対)	1	---
p0320	定格磁化電流	3,4	Arms
p0322	最高回転数	100.000	rpm
p0326	傾斜モーメント補正係数	100	%
p0335	モータ冷却タイプ	圧縮空気冷却	
p0341	慣性モーメント	0,000004	kgm <sup>2</sup>
p0348	動作回転数、弱め界磁 VDC=600V	768.303	rpm
p0350	ステータ抵抗、コールド (ストランド)	0,194	Ω
p0353	直列インダクタンス (ストランド)	0	mH
p0354	ロータ抵抗、低温	0,102	Ω
p0356	ステータ漏れインダクタンス	0,054	mH
p0358	ロータ漏れインダクタンス	0,076	mH
p0360	メインインダクタンス	0,748	mH
p0604	モータ温度の警告しきい値	60	°C
p0605	モータ温度の異常しきい値	100	°C
p0640	電流制限	7,8	Arms
p1800	パルス周波数	16	kHz
---	中間回路電圧	48	VDC
---	フィードフォワード容量		μF



パラメータ*	意味	値	単位
---	最大電圧		V
---	アイドルリングストップ		%
---	ステータ漏れリアクタンス X1	0,34	$\Omega$
---	ロータ漏れリアクタンス X2	0,476	$\Omega$
---	主電源リアクタンス Xh	4,702	$\Omega$

(\*) Siemens SINAMICS 120のパラメータ


パラメータ	意味	値	単位
---	磁気不飽和化速度 **	96.600	rpm
---	最大回転数における主インダクタンス **	0,923	mH
---	磁気飽和係数 **	1,6	%
---	転倒モーメント抑制係数 **	72,88	%


(\*\*) Heidenhainの追加パラメーター

6.4 配線図

**注記：工場出荷時の配置を変更しないでください。**

いかなる変更であれ、電気コンポーネント（PTC、トランスミッターなど）での過電圧を引き起こす可能性があります。

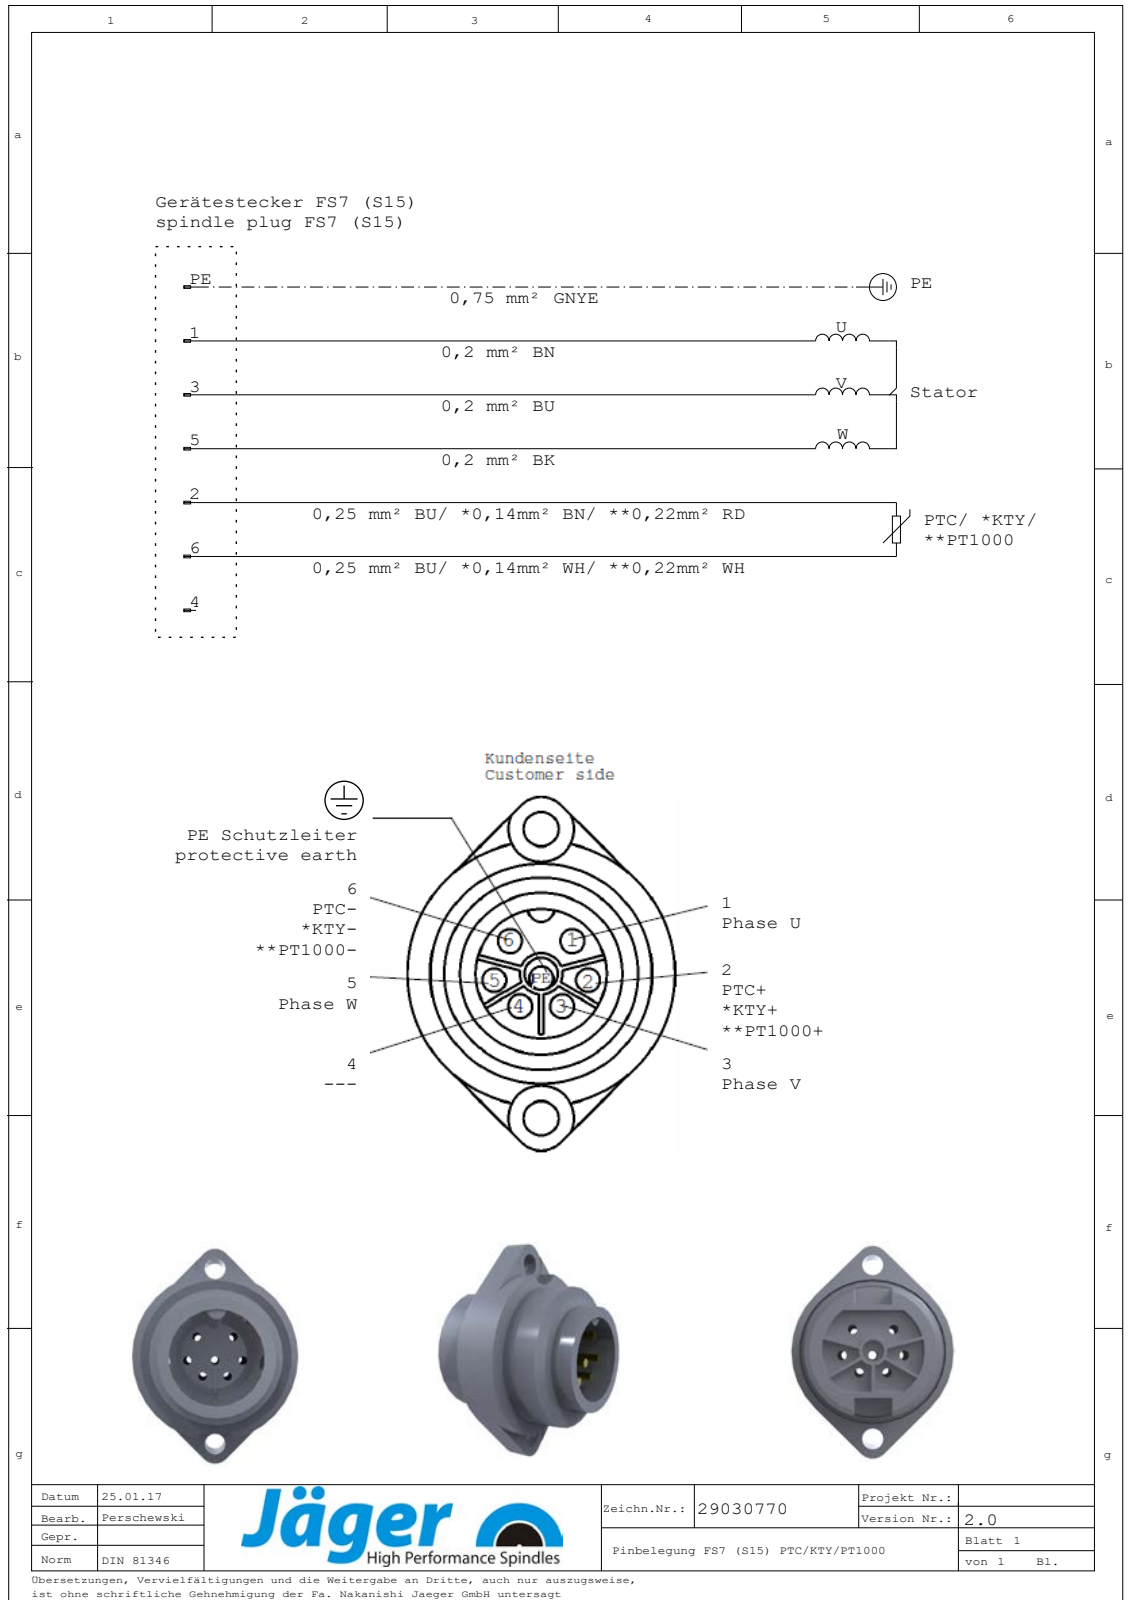

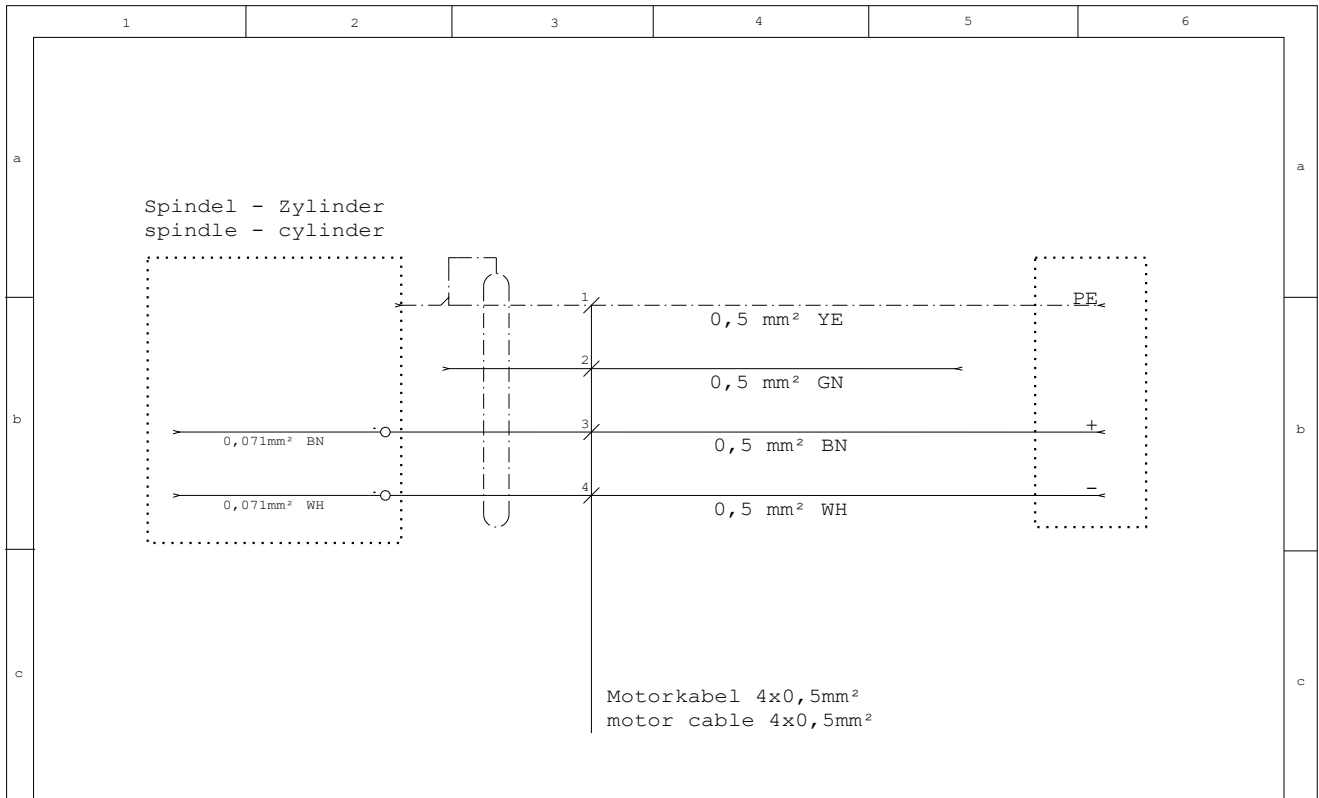

Nicht aufgelegte Adern absolieren und mit auf PE legen  
unutilised vein stripped and connected with protective earth


Funktionsbeschreibung wire specification			
Ader wire	Funktion function	Zyl. vor cyl. out	Zyl. zurück cyl. back
gelb yellow 0,5 mm <sup>2</sup>	Schutzleiter protective earth		
braun brown 0,5 mm <sup>2</sup>	Spannungsimpuls voltage impulse Versorgungsspannung supply voltage	+	-
weiß white 0,5 mm <sup>2</sup>	Spannungsimpuls voltage impulse Versorgungsspannung supply voltage	-	+

\* Pulsdauer max. 1sek.  
pulse-duration max. 1sec.

Datum	05.06.18		Zeichn.Nr.:	29043870	Projekt Nr.:	
Bearb.	Perschewski		Version Nr.:	2.0	Blatt 1	
Gepr.			Kabelanschlußplan eit. Zylinder			von 1 Bl.
Norm	DIN 81346					

Übersetzungen, Vervielfältigungen und die Weitergabe an Dritte, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Nakanishi Jaeger GmbH untersagt

6.5

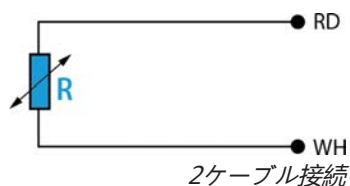

**モーター保護 Pt1000 (オプションアクセサリ)**


**プラチナ温度センサー**

仕様準拠:

- DIN EN 60751
- 精度等級B

技術仕様

温度/抵抗関係 (基準抵抗値表)

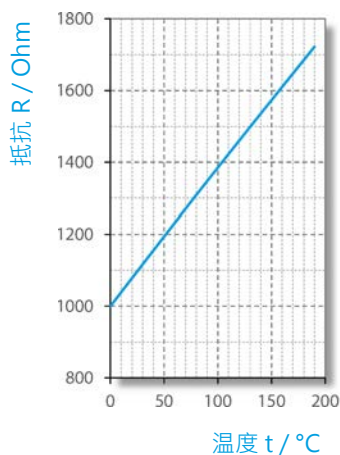


t <sub>90</sub> /°C	(*) 温度t <sub>90</sub> /°C時の抵抗 [Ω]									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1000	1004	1008	1012	1016	1020	1023	1027	1031	1035
10	1039	1043	1047	1051	1055	1059	1062	1066	1070	1074
20	1078	1082	1086	1090	1094	1097	1101	1105	1109	1113
30	1117	1121	1125	1128	1132	1136	1140	1144	1148	1152
40	1155	1159	1163	1167	1171	1175	1179	1182	1186	1190
50	1194	1198	1202	1206	1209	1213	1217	1221	1225	1229
60	1232	1236	1240	1244	1248	1252	1255	1259	1263	1267
70	1271	1275	1278	1282	1286	1290	1294	1298	1301	1305
80	1309	1313	1317	1320	1324	1328	1332	1336	1340	1343
90	1347	1351	1355	1359	1362	1366	1370	1374	1378	1381
100	1385	1389	1393	1396	1400	1404	1408	1412	1415	1419
110	1423	1427	1431	1434	1438	1442	1446	1449	1453	1457
120	1461	1464	1468	1472	1476	1480	1483	1487	1491	1495
130	1498	1502	1506	1510	1513	1517	1521	1525	1528	1532
140	1536	1540	1543	1547	1551	1555	1558	1562	1566	1570
150	1573	1577	1581	1585	1588	1592	1596	1599	1603	1607
160	1611	1614	1618	1622	1625	1629	1633	1637	1640	1644
170	1648	1651	1655	1659	1663	1666	1670	1674	1677	1681
180	1685	1689	1692	1696	1700	1703	1707	1711	1714	1718

(\*) 端数処理済みの値

## 6.6 モーター保護PTC 100° C ( オプションアクセサリ )

絶縁保護された冷導体

DIN VDE V 0898-1-401に準拠した、反応温度90°Cから160 °Cまでの特性曲線。

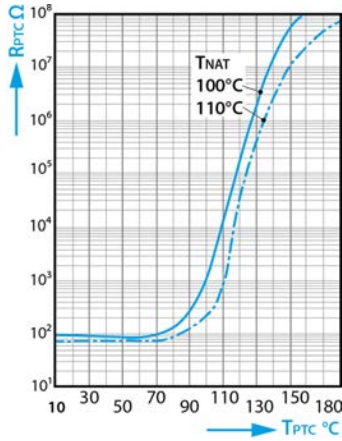

冷導体温度の $T_{PTC}$ に応じて変化する冷導体抵抗 $R_{PTC}$  ( 過少信号抵抗値 )。

### 技術仕様

タイプ	M135		
最大作動電圧	( $T_A = 0 \sim 40^\circ \text{C}$ )	$V_{\max}$	30 V
最大測定電圧	( $T_A - 25 \text{ K} \sim T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K}$ )	$V_{\text{Meas, max}}$	7.5 V
通常抵抗値	( $V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V}$ )	RN	$\leq 250 \Omega$
電圧の絶縁テスト		$V_{\text{is}}$	3 kV~
反応時間		$t_a$	< 2.5秒
作動温度範囲	( $V=0$ )	$T_{\text{op}}$	-25/+180° C

### 抵抗値

$T_{\text{NAT}} \pm \Delta T$	$R(T_{\text{NAT}} - \Delta T)$ ( $V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V}$ )	$R(T_{\text{NAT}} + \Delta T)$ ( $V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V}$ )	$R(T_{\text{NAT}} + 15 \text{ K})$ ( $V_{\text{PTC}} \leq 7.5 \text{ V}$ )	$R(T_{\text{NAT}} + 23 \text{ K})$ ( $V_{\text{PTC}} \leq 2.5 \text{ V}$ )
100 ±5°C	$\leq 550 \Omega$	$\geq 1330 \Omega$	$\geq 4 \text{ k}\Omega$	----

## 6.7 ESDプロテクション (オプションアクセサリ)

HF-スピンドルの自転するシャフトとモータハウジングの間に、電気を通す接続を確立することで、ESD保護が成立します。

- このスライディングコンタクトの電気抵抗は、 $< 1 \text{ k}\Omega$  ます。
- 滑りコンタクトはモニターされません。


6.8



エアノイズの発生

**注意：騒音による健康被害。**

▶ HF-スピンドルの運転時は、必ずイヤーマフ・耳栓等を着用してから作動させてください。

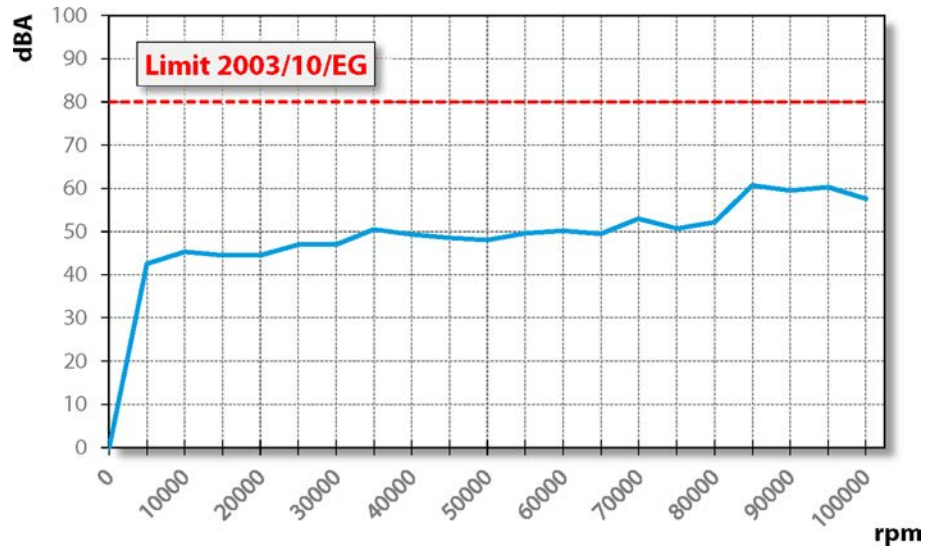

7



作動環境

**危険：部品の飛散。**

HF-スピンドルの固定方法を誤ると、作動中に外れ、発生した力によって飛散する可能性があります。

▶ HF-スピンドルをしっかりクランプします。




**警告：部品の飛散による怪我の恐れ。**

HF-スピンドルは高回転数で作動するため、切削粉、研削粉が勢い良く飛散します。

▶ 機械または設備の保護装備を絶対に取り外さないでください。

▶ 常に保護眼鏡を着用して作業してください。

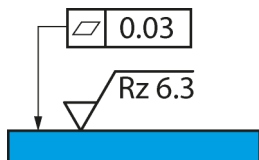

> デザイン例：固定面

HF-スピンドルの設置前に、以下の点に注意してください：

- ➡ HF-スピンドルに適したスピンドルホルダーが、機械に取り付けられていることを確認してください。
- ➡ 接続ホースに損傷がないか点検します。
- ➡ 接続ケーブルに損傷がないか点検します。
- ➡ 損傷、破損のないホースとケーブルのみを使用してください。
- ➡ HF-スピンドルを発熱する機器の近くでは作動させないでください。

## 8

### 設置

#### 設置の前に：

- ☞ HF-スピンドルの状態が完全であるか、損傷がないか点検してください。


#### HF-スピンドルが長期間保管されていた場合：

- ☞ 「保管後の運転開始」の章に記載されているステップをすべて実行してください。

### 8.1

#### HF-スピンドルの取り付け

HF-スピンドルを設置するには、以下のステップをこの順序通りに行ってください：

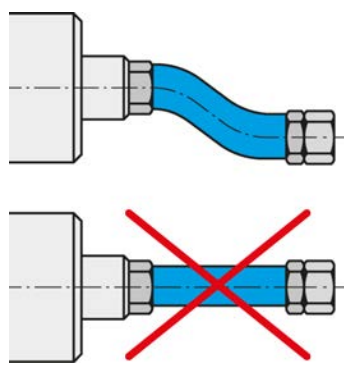


媒体とケーブルを柔軟に接続してください。

- ☞ 接続部を運搬時の損傷と異物保護用のプラグを取り外してください。
- ☞ このプラグの代わりに、適したホース用継手を取り付けます。
- ☞ ホース継手に見合ったホースを取り付けます。
- ☞ 接続部が柔軟で、負荷が掛かっていないことを確認してください。
- ☞ 圧縮空気の全接続部を、ねじ込み方向の軸に沿ってシールします。
- ☞ HF-スピンドルにシーリング・エアーが装備されている場合：
  - ☞ ベアリング領域に気流が発生しないことを確認してください。
  - ☞ 電気配線を接続する際は、シールされたケーブルソケットを常に使用してください。
- ☞ HF-スピンドルを機械に取り付けます。
- ☞ ホースを各媒体の接続部と接続します。
- ☞ 運搬時の損傷と異物からシャフトを保護するための保護キャップを取り外してください。
- ☞ 作動接続配線のコネクタを、HF-スピンドルの該当する接続部と周波数変換器に接続してください。
- ☞ コネクタをロックします。

### 8.2

#### 媒体供給の直径

- ☞ 媒体供給用の接続ラインの定格直径は、以下の表を参照してください：

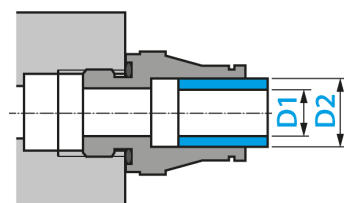

DN	メディア	D1		D2	
2.8	圧縮空気	2.8 mm	$\frac{7}{64}$ "	4 mm	$\frac{5}{32}$ "
4	圧縮空気	4 mm	$\frac{5}{32}$ "	6 mm	$\frac{15}{64}$ "
6	圧縮空気	6 mm	$\frac{15}{64}$ "	8 mm	$\frac{5}{16}$ "

## 8.3 圧縮空気

### 8.3.1 空気清浄度クラス (ISO 8573-1)


固体粒子	<b>クラス3</b> 固体に対して、5 μ未満のフィルターの使用
水分	<b>クラス4</b> 最大圧力露点+3°C
総油分量	<b>クラス3</b> 最大油分含有量1 mg/m <sup>3</sup>

### 8.3.2 シーリング・エアの設定

供給エアの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) [▶ 32]」の章を参照してください。

シーリング・エアの設定値は、ホースの直径と長さに応じて異なります。

- ➡ ホース径：DN 4
- ➡ 設定値は以下の図表を参照してください。
- ➡ 制御機能を利用して、シーリング・エアと冷却のスイッチを、機械の起動と同時に入れてください。そうすることで、HF-スピンドルは停止状態でも異物の混入から保護されます。

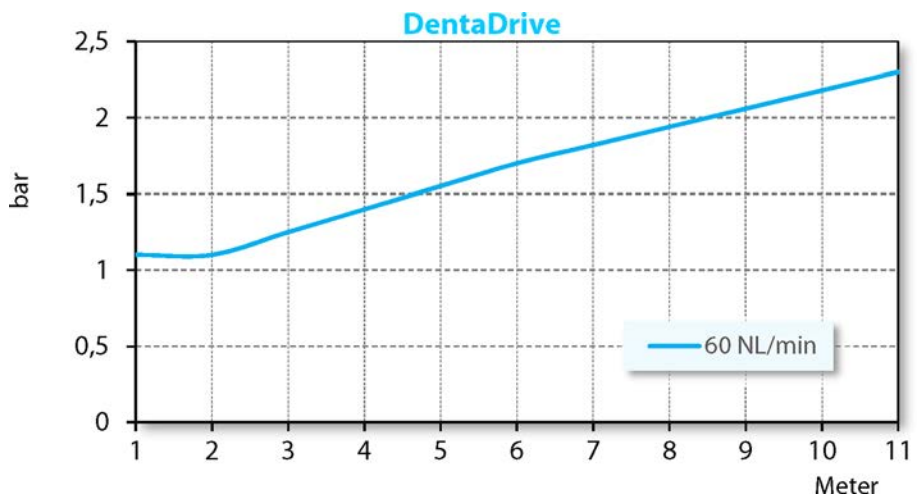

#### 注記：機能の確認。

HF-スピンドルは通り抜けるシーリング・エアによって冷却されます。

- 機械の運転開始と同時に、シーリング・エアのスイッチを常に入れておくようにしてください。
- シーリング・エア温度：最高 25°C。

これを無視すると、HF-スピンドルが損傷または破損します。



### 8.3.3

供給エアの品質の基準値については「空気清浄度クラス (ISO 8573-1) [▶ 32]」の章を参照してください。



### 設定値

⇒ 以下の値を守ってください：

テーパー・クリーニング

0,5 - 2,5 bar

#### 注記：機能の確認。

- テーパー・クリーニングは、必ず電磁式ツール交換と連動させてスイッチを入れるようにしてください。
- これを無視すると、HF-スピンドルが損傷または破損します。

## 9




### 運転開始

#### 危険：部品の飛散。

回転数の選択を誤ると、HF-スピンドルまたはツールが破損し、その破片が飛散する可能性があります。

- ▶ 選択したツールの最高回転数を守ってください。
- ▶ HF-スピンドルの最高回転数は必ず守ってください。
- ▶ 試運転 / 加工でのHF-スピンドルの最大許容回転数は常に指定された**最低**回転数です。

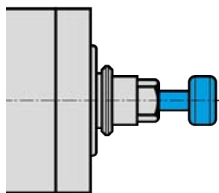


デザイン例：シャンクのはめ込み

#### 注記：機能の確認。

- ▶ ツールシャフトがクランプされていない状態でのHF-スピンドル作動は絶対に行なわないでください。

**ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：**


- クランプシステムが遠心力で損傷します。
- クランプシステムの調整が狂います。
- HF-スピンドルのバランスに影響が及びます。
- ベアリングが損傷します。

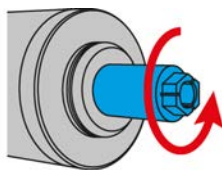

デザイン例：時計回り

⇒ スピンドルのシャフトを最低10回手で回転方向に回してください。

## 9.1

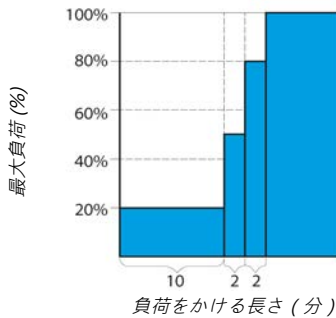

### 慣らし運転パターン

- ➡ ツールをクランプした状態で（加工なし）、HF-スピンドルを約10分間運転してください。
- ➡ その際の回転数は、HF-スピンドルの最大許容回転数の20 %以下です。
  - ↳ 定義については以下を参照: 最大許容回転数
- ➡ 最大許容回転数の50 %以下でHF-スピンドルを約2分間作動させます。
- ➡ 最大許容回転数の80 %以下でHF-スピンドルを更に約2分間運転します。

これでHF-スピンドルの使用準備は完了しました。

## 9.2

### 毎日の作動開始

ベアリングのグリース潤滑を飽和し保護するには、以下の通り作業してください：

- ➡ ツールをクランプした状態で（加工なし）、HF-スピンドルを運転します。
  - ↳ 約2分間。
  - ↳ 最大許容回転数の最大50 %。  
(次の章を参照：運転開始 [▶ 33])

それによりHF-スピンドルは作動温度に達します。

## 9.3

### 停止信号


周波数変換器で、シャフトの停止メッセージを検知し、機械の制御装置に転送できる機能を利用してください。

## 9.4

### 保管後の運転開始


- ➡ HF-スピンドルの運転を開始する際は、保管場所の温度がスピンドルの運転場所の環境温度に順応してからにしてください。
  - ↳ HF-スピンドルと使用環境の温度差の推奨上限は10°C以内です。
- ➡ 「メンテナンスメンテナンス [▶ 40]」の章に記載されているステップをすべて実行してください。
- ➡ HF-スピンドルを、許容回転数の50 %以下で約5分間運転します。
  - ↳ 次の章を参照：運転開始 [▶ 33]
- ➡ 許容回転数の最大80 %でHF-スピンドルを更に約2分間運転します。それにより、ベアリングのグリース潤滑が飽和され、保護されます。

10

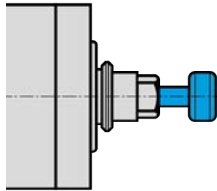

デザイン例：シャンクのはめ込み

10.1

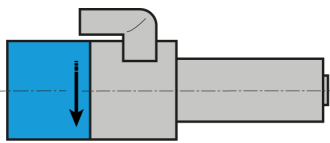

デザイン例：回転方向の識別記号

10.2



ツール交換

**注意：回転しているシャフトに引き込まれる恐れ。があります。**

シャフトが依然として回転している場合、指および手が引き込まれて挟まれる可能性があります。

- ▶ ツールを交換するのは、シャフトが完全に停止している場合のみ行ってください。

**注記：機能の確認。**

- ▶ ツールシャフトがクランプされていない状態でのHF-スピンドル作動は絶対に行わないでください。

**ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：**

- クランプシステムが遠心力で損傷します。
- クランプシステムの調整が狂います。
- HF-スピンドルのバランスに影響が及びます。
- ベアリングが損傷します。

時計回り

HF-スピンドルのクランプシステムは、時計回りに設計されています。

- ➡ HF-スピンドルに適した回転方向を持つツールのみを使用してください。
- ➡ HF-スピンドルに適した回転方向を持つ工具ホルダーのみを使用してください。
- ➡ HF-スピンドル上の矢印表示に従って、HF-スピンドルの回転方向をインバーター上で設定してください。

電氣的直接ツール交換

**注記：機能の確認。**

電磁シリンダーの通電が長すぎると、オーバーヒートする可能性があります。それにより、HF-スピンドルと、制御装置の回路網が破損する場合があります。

- ▶ 0.2秒間の最大パルス長を遵守します。
- ▶ 一分あたり最大5回のツール交換を実行します。


**ヒント：回転精度の保証。**

- ▶ コレット、クランプナット、接触面、シャフト、テーパおよび工具ホルダーを常に清潔に保ってください。
- ▶ HF-スピンドルを運搬する際は、常にコレットに適した工具等をシャンクしてください。

**注記：機能の確認。**

- テーパー・クリーニングは、必ず電磁式ツール交換と連動させてスイッチを入れるようにしてください。

これを無視すると、HF-スピンドルが損傷または破損します。

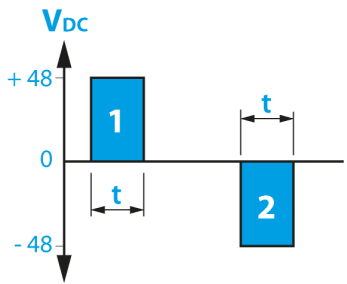

デザイン例：パルス長

	ツール	パルス長 [t]
1	シリンダー前進	エジェクト 0.1~0.2秒 (*)
2	シリンダー後退	クランプ 0.1~0.2秒 (*)


(\*) 他の値はご相談に応じます。

- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。
- ➡ 電磁式ツール交換を作動させます。
  - ↳ シリンダー前進。
- ➡ ツールを取り出します。
- ➡ 工具ホルダーの内部テーパーとシャフトの内部テーパーを、フェルト製クリーナーで清掃してください。
- ➡ ツールを取り付けます。
- ➡ 電磁式ツール交換を作動させます。
  - ↳ シリンダー後退。

これでHF-スピンドルの使用準備は完了しました。

### 10.2.1

#### 接続例

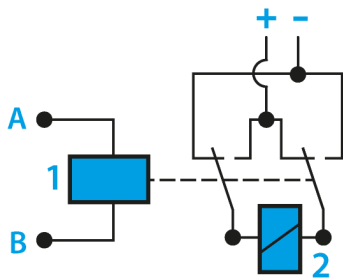

1	リレー
2	電磁石

ツールのアンクランプ/クランプは電極の切替によって行われます。

- ➡ マシンツールのPLCコントローラーをプログラミングします。
- ➡ 代替方法：
  - ↳ 交換器が2つ付いたリレーを使用します。

## 10.2.2 コレットの交換

コレット交換は以下の手順で行います：

- ➡ 電磁式ツール交換を作動させます。
  - ↳ シリンダー前進。
- ➡ ツールを取り出します。



### 注記：機能の確認。

- ▶ ツールシャフトがクランプされていない状態では、コレットを絶対に閉じないでください。

### ツールシャフトがクランプされていない状態で作動させた場合：

- クランプシステムが損傷します。

- ➡ 適したツールシャフトをコレットに取り付けます。
- ➡ ねじ込み工具でコレットをHF-スピンドルのシャフトから取り出します。

### ヒント：回転精度の保証。

- ▶ コレットに汚れが付着していないこと、また清掃時に汚れが侵入していないことに十分に注意してください。

- ➡ シャフトの内部テーパーを、サービスセットに含まれるフェルト製クリーナーで清掃してください。
- ➡ コレットをブラシで清掃してください。
- ➡ コレットのテーパー上にグリース膜を薄く塗布してください。その際は、必ずサービスセットに含まれるコレットグリースを使用してください。
- ➡ 適したツールシャフトをコレットに取り付けます。
- ➡ コレットをねじ込み工具でシャフトのストッパーまでねじ込みます。
  - ↳ 最大締付トルク  $M_A$  : 0.5 Nm
- ➡ 電磁式ツール交換を作動させます。
  - ↳ シリンダー後退。

### ヒント：ツール交換の点検。

- ▶ ツール交換を2～3回作動させます。

- ➡ コレットの取り付け具合を点検してください。
  - ↳ 必要に応じてコレットを締め直します。
- ➡ 電磁式ツール交換を作動させます。
  - ↳ シリンダー前進。
- ➡ シャフトからコレットを取り出します。
- ➡ ツールを取り付けます。
- ➡ 電磁式ツール交換を作動させます。
  - ↳ シリンダー後退。

これでHF-スピンドルの使用準備は完了しました。

### 10.3



デザイン例：エジェクタストローク

### ツール交換ステーション (オプションアクセサリ)

ツール交換の際、HF-スピンドルはクランプされたツールと共に交換ステーションに移動します。

- ☞ 工具交換ステーションの製作時には以下の値を守り、エジェクタストローク (X) を補整してください：

バネ圧	X = 2 - 5 mm
バネ力	40 - 80 N

#### 10.3.1

### 電氣的直接ツール交換

HF-スピンドルはストッパーリングがツールチェンジステーションに接触し止まります。その後で、シリンダーはコレットをシャフトから押し出します。

- ☞ コレットが開きます。
- ☞ ツールのみが交換用ステーションに収納されます。


#### ヒント：より速いツール交換。

- ▶ ストップリング付きツールを使用してください。  
これにより、ツール交換後に毎回挿入深さを再調整する必要がなくなります。

#### 10.3.2

### 交換ステーションの設置

工具交換ステーションを設置するには、以下の通り作業してください：

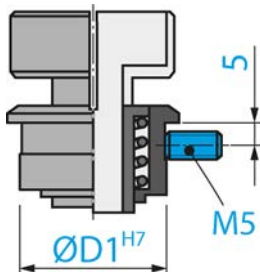

- ☞ 工具ホルダーに適した直径 (Ø D1 H7) の穴をあけます。
- ☞ M5のねじ山を取り付けます。
- ☞ 交換ステーションを穴に取り付けます。
- ☞ 交換ステーションをグラブねじ (M5) で固定します。

#### 10.3.3

### メンテナンス

作業開始前に：

- ☞ 全表面が清潔であり、粉塵、グリース、冷却液、加工残留物および金属小片がないことを点検してください。
- ☞ 交換ステーションに損傷がないことを点検してください。

## 11

## HSC(高速)加工用ツール

**危険：部品の飛散。**

回転方向が誤っていると、負荷が掛かった際にツールが損傷します。ヒビまたは損傷の入った部分が遠心力により飛散します。

- ▶ HF-スピンドルに適した回転方向を持つツールのみを使用してください。

**危険：部品の飛散。**

回転数の選択を誤ると、HF-スピンドルまたはツールが破損し、その破片が飛散する可能性があります。

- ▶ 選択したツールの最高回転数を守ってください。
- ▶ HF-スピンドルの最高回転数は必ず守ってください。
- ▶ 試運転 / 加工でのHF-スピンドルの最大許容回転数は常に指定された**最低**回転数です。

- ➡ 技術的に問題のないツールのみを使用してください。
- ➡ ツールシャフトの直径が、コレットの内径に合致するツールのみを使用してください。例えば、直径3 mmの工具を、1/8 " (=3.175 mm) 用のコレットに取り付けしないでください。  
↳ 「技術仕様▶ 16」の章も参照。
- ➡ 直径の寸法公差がh6のツールシャフトのみを使用してください。
- ➡ クランプ面のあるツールシャフト（ウェルドンなど）は使用しないでください。
- ➡ 釣り合わせたツールのみを使用してください。  
↳ DIN ISO 1940、バランス等級2,5。

## 11.1

## 破損した工具

**注意：火傷の恐れ。**

折れたツールは高温の場合があります。

- ▶ 怪我防止のために手袋を着用してください。

サービスセットに含まれるエジェクタピンを使用して、折れたツールの残りをコレットから取り除きます。

その際の手順は以下の通りです：

- ➡ コレットをHF-スピンドルのシャフトから取り外します。
- コレットの内部には、穴の付いたストッパーねじがあります。
- ➡ この穴にエジェクタピンを挿入します。
  - ➡ 折れたツールをエジェクタピンで、コレットから前方に向けて押し出します。
  - ➡ コレットを清掃してください。
  - ➡ コレットをHF-スピンドルのシャフトに再び取り付けます。

## 12 メンテナンス

**スピンドルのメンテナンスは、必ず専門作業者が行う必要があります。**  
メンテナンス作業を行う前に、必ずHF-スピンドルを停止していることを確認してください。

- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。
- ➡ 作業の実施前に、その作業に関連するマニュアルの章を再度熟読してください。
- ➡ HF-スピンドルを取り付ける機械のマニュアルの指示を守ってください。
- ➡ すべての安全に関する注意事項および安全規則を守ってください。

### 12.1 ボールベアリング



#### 注記：異物質による寿命の短縮。

HF-スピンドルのベアリングは、無給油のグリース潤滑となっています。メンテナンス・フリーとなります。

- ▶ ボールベアリングに潤滑液等を塗布しないでください。
- ▶ グリース、オイルまたは洗剤を、HF-スピンドルの開口部に塗布しないでください。

### 12.2 毎日の清掃

HF-スピンドルの安全で正確な機能で運転を行なう場合は、HF-スピンドル、HF-スピンドルのホルダー、工具ホルダーおよびツールホルダーの全接触面が清潔である必要があります。



#### 注記：異物質による寿命の短縮。

- ▶ HF-スピンドルのクリーニングに、圧縮空気は絶対に使用しないでください。
- ▶ HF-スピンドルのクリーニングに、超音波洗浄機は絶対に使用しないでください。
- ▶ HF-スピンドルのクリーニングに、スチームクリーナーは絶対に使用しないでください。

この場合、異物等がベアリング領域に侵入する可能性があります。

#### 12.2.1 作業開始前に

- ➡ 全表面が清潔であり、粉塵、グリース、冷却液、加工残留物および金属小片がないことを点検してください。
- ➡ HF-スピンドルに損傷がないことを点検してください。
- ➡ HF-スピンドルにシーリング・エアーが装備されている場合は清掃時に常に起動させてください。
- ➡ 清掃には、清潔で柔らかいウエスか、清潔で柔らかいブラシを必ず使用してください。

#### 12.2.2 ツール交換毎に

- ➡ 工具ホルダーおよびツールシャフトがきれいな状態にあるかを確認してください。



☞ 必要に応じて付着している汚れを除去してください。

### 12.2.3 毎回のチャック交換時

- ☞ HF-スピンドルのシャフトの内部テーパーを清掃します。内部テーパーに削りくずや汚れが無いようにしてください。
- ☞ テーパーを清掃してください。
- ☞ 清掃後、コレットのテーパー上にグリースの膜を薄く塗布します。
  - ☞ 必ずサービスセットに含まれるコレットグリースを使用してください。

これにより滑りが良くなり、コレットのクランプ力が向上します。

### 12.3 保管する場合

HF-スピンドルを比較的長期間使用しない場合：

- ☞ HF-スピンドルを水平に保管してください。
- ☞ HF-スピンドルを湿気、粉塵およびその他の周辺の作用物質から保護して保管してください。
- ☞ 以下の保管条件を守ってください。

保管場所の温度	+10° C ~ + 50° C
関連湿度	< 50 %

### 12.4 毎月のメンテナンス

- ☞ 4週間毎に、HF-スピンドルのシャフトを最低10回手で回転方向に回してください。

### 12.5 長期間保管する場合

- ☞ 3か月毎に、HF-スピンドルのシャフトを最低10回手で回転方向に回してください。
- ☞ その後ツールを取り付けた状態で、HF-スピンドルを約10分間運転してください。
  - ☞ その際の回転数は、HF-スピンドルの最大許容回転数の20 %以下です。（次の章を参照：運転開始 [▶ 33]）

### 12.6 最長保管期間

最長保管期間は2年間です。

- ☞ 「長期間保管する場合 [▶ 41]」の章の全項目を必ず守ってください。順守を行なわなかった場合、HF-スピンドルの機能を維持することはできない場合があります。

## 13

### 取り外し

HF-スピンドルの取外しは、以下の通りに行ってください：

- ➡ エネルギー供給（電流）を完全に切ってください。
- ➡ 媒体供給（空気と液体）を完全に切ってください。
- ➡ HF-スピンドルのシャフトが完全に停止していることを確認してください。
- ➡ HFスピンドルからすべての接続部を取り外してください。
- ➡ HF-スピンドルを機械から取り外します。

### 13.1



#### 処分と環境保護

HF-スピンドルに使用されている素材の90 %以上は再利用可能です。  
（アルミニウム、ステンレススチール、スチール、銅など）

**HF-スピンドルを通常のごみとして処分しないでください。**

- ➡ 再利用不可能な素材をすべて取り除いてください。
- ➡ HF-スピンドルは、許可を受けたリサイクル施設でリサイクルしてください。
- ➡ 管轄官庁の全規定を守ってください。

HF-スピンドルの取り外しが不可能な場合は、HF-スピンドルを **Nakanishi Jaeger GmbH** に送付してください。 **Nakanishi Jaeger GmbH** は、発生する送料およびリサイクル施設の利用料を負担いたしません。

## 14

## サービス &amp; 修理

**危険：感電。**

感電により、重度の火傷および生命に危険の及ぶ怪我を負う恐れがあります。

電力による危険性を完全に排除してください（詳細についてはドイツ電気技術者協会および現地の電力供給会社の規定を参照）。

▶ 作業前にHF-スピンドルの電源供給を切ってください。

**注記：静電気放電による損傷。**

HF-スピンドルの、静電・帯電の危険性があるコンポーネントには絶対に触れないでください。

## 14.1

## サービスパートナー

スピンドルを分解し修理することが許可されているのは、認定を受けたサービスパートナーのみです。これに違反した場合、保証およびクレームの対象外となります。

➡ パートナーのリストは、以下のウェブサイトを参照してください。

<https://www.nakanishi-jaeger.com/ja/contact/service-partners>

## 14.2

### 故障

以下の一覧表に基づいて、故障の原因を早期に調べ、解決することが可能です。

#### HF-スピンドルが 回転しない

原因	故障の解決策
電源供給なし	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 周波数変換器 (インバーター) を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 機械を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 電気接続をすべて点検してください</li> <li><input type="checkbox"/> モーターケーブルの全配線を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> スタート/リセットボタンを操作します。</li> </ul>
サーモ安全装置が作動	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> HF-スピンドルが冷めるまで待ちます。</li> <li><input type="checkbox"/> インバーターにエラーメッセージがないか点検してください。メッセージが点灯しなければ、インバーターを始動してください。</li> </ul> <p>(「スピンドルが熱くなる場合」▶ 44) も参照してください)</p>
インバーターの停止	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> エラーメッセージをインバーターのマニュアルを点検してください。</li> </ul>
ツール交換が起動	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 電磁式ツール交換を作動させます。(シリンダー後退)</li> </ul>

#### HF-スピンドルが 熱くなる

原因	故障の解決策
冷却が不十分な場合	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 冷却装置の性能を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 冷却装置の水位を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 接続と冷却ホースを点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 冷却回路を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 冷却装置にエラーメッセージがないか点検してください。</li> </ul>
欠相	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> モーターケーブルの全配線で断線を点検してください。</li> </ul>
加工が重い場合	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> HF-スピンドルの回転方向を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> ツールの回転方向を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> ツールの破損・損傷を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> 加工の負荷強度を低下させます。</li> </ul>
インバーターの誤った設定	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> HF-スピンドルの値をインバーターの設定値と比較・確認してください。</li> </ul>

### HF-スピンドル がうるさくなる

原因	故障の解決策
ツールが不適切	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> バランスの取れたツールのみを使用してください。 (「HSC(高速)加工用ツール」[▶ 39] の章も参照。)</li> <li><input type="checkbox"/> ツールの破損・損傷を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> エンド面</li> </ul>
HF-スピンドルが正しくクランプされていないか、破損している場合	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 純正アクセサリに含まれるスピンドル・ホルダー、または <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> の寸法公差規定に準拠して製作されたスピンドル・ホルダーのみを使用してください。</li> </ul>
HF-スピンドルの締め付けがきつすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> スピンドルホルダーのクランプねじを手の力だけで締め付けます。</li> <li><input type="checkbox"/> HF-スピンドルを締め付ける際は、技術的な補助工具を使用しないでください。</li> </ul>
ベアリングの損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b> のサービス係に連絡してください。</li> </ul>

### 自動ツール交換が 機能しない

原因	故障の解決策
異物、汚れ	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> テーパーとHF-スピンドルのシャフト間にある汚れをすべて取り除いてください。 (「ツール交換」[▶ 35] および「メンテナンス」[▶ 40] の章の全項目に注意してください。)</li> </ul>
コレットが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> シリンダの電気接続を点検してください。 (「ツール交換」[▶ 35] および「メンテナンス」[▶ 40] の章の全項目に注意してください。)</li> </ul>
欠相	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> モーターケーブルの全配線で断線を点検してください。</li> </ul>

### センサーからの 信号なし

原因	故障の解決策
センサーとの接続なし	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ケーブルとケーブルの接続を点検してください。</li> </ul>

### HF-スピンドルの 振動/共振

原因	故障の解決策
ツールが不適切	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> バランスの取れたツールのみを使用してください。 (「HSC(高速)加工用ツール▶39」の章も参照。)</li> <li><input type="checkbox"/> ツールが用途に適しているか点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> ツールの破損・損傷を点検してください。</li> <li><input type="checkbox"/> エンド面</li> </ul>
異物、汚れ	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> テーパーとHF-スピンドルのシャフト間にある汚れをすべて取り除いてください。 (「ツール交換▶35」および「メンテナンス▶40」の章の全項目に注意してください。)</li> </ul>
インバーターの誤った設定	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> HF-スピンドルの値をインバーターの設定値と比較・確認してください。</li> </ul>
加工が重い場合	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 加工の負荷強度を低下させます。</li> </ul>
固定用ねじの緩み	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ねじをしっかりと締め付けます。</li> </ul>
HF-スピンドルの損傷	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <b>Nakanishi Jaeger GmbH</b>のサービス係に連絡してください。</li> </ul>

すべての点を点検した後でも故障を解決できない場合は、担当のサービスパートナーに連絡してください。

- ➡ 修理票をサービスパートナーに要求してください。
- ➡ 機械のマニュアルを点検してください。
- ➡ 機械メーカーに連絡してください。

## 15

## 適合宣言書

同梱の製品文書記載の、安全に関する注意事項を遵守してください。

EC機械指令に準拠

**Nakanishi Jaeger GmbH**

高周波電気機械器具製造業

Siemensstr.8

D-61239 Ober-Mörlen

TEL +49 (0) 60029123 -0

下記製品が、

製品	高周波スピンドル
タイプ	DentaDrive 100V S15
シリアル番号	マニュアルの最後のページを参照

納入範囲で可能な限り、機械指令2006/42/ECの基本要件に適合することを宣言します。

機械指令の以下の段落を適用：1.1.1、1.1.2、1.1.5、1.3.2、1.3.4、1.5.1、1.5.2、1.5.4、1.5.5、1.5.6、1.5.8、1.5.9、1.6.4、1.6.5、1.7.1、1.7.1.1、1.7.2、1.7.3、1.7.4

不完全な機械の標準仕様は、更に以下の指令の規定にも適合します：

適用した整合規格	DIN EN ISO 12100 機械の安全性
----------	----------------------------

不完全な機械の運転は、その不完全な機械が取り付けられる機械が、機械指令2006/42/ECの規定、更に場合によってはその他の適用規則に適合していることが確認されるまで、開始してはなりません。

弊社、すなわちNakanishi Jaeger GmbHは、各国当局からの要求があった場合には、不完全な機械に関する専門的な資料を提出する義務を負います。

機械に付属する専門的技術資料を、EC機械指令の付録VII Bに準拠して作成しました。

EC機械指令の付録VII Bに準拠した資料の作成権限が付与されている人物：

**Nakanishi Jaeger GmbH**

オーバー＝メルレン、01.09.2023



### Nakanishi Jaeger YouTube Channel

このQRコードを任意のQRコードスキャナーでスキャンしてください。



### Nakanishi Jaeger GmbH

Siemensstraße 8  
61239 Ober-Mörlen  
GERMANY

☎ +49 (0)6002-9123-0

✉ [sales@nakanishi-jaeger.com](mailto:sales@nakanishi-jaeger.com)

[www.nakanishi-jaeger.com](http://www.nakanishi-jaeger.com)

シリアル番号



スピンドルタイプ **DentaDrive 100V S15**

製品番号 **153EG011**

改訂 02 日付 01.09.2023

Language JA

