

## 42-2 W38 FS

### Troca manual da ferramenta

Número de artigo **10201025**

Spindle HF para fresar, esmerilar, furar, gravar a alta velocidade

### Mancal

Rolamentos híbridos (unidade)	2
Lubrificação com graxa para toda a vida útil	isento de manutenção

### Motor

Tecnologia de motores	Acionamento assíncrono de 3 fases (sem escovas nem sensores)
Frequência	1.000 HZ
Nº de polos do motor (pares)	1
Velocidade nominal	60.000 rpm
Valor de aceleração/frenagem Por segundo	10 000 rpm (outros valores após consulta)


### Valores de potência

Não refrigerado

	Pmáx./5s	S6-60%	S1-100%	
Potência nominal	0,8	0,5	0,3	[kW]
Binário	0,147	0,091	0,086	[Nm]
Tensão	93	78	54	[V]
Corrente	8,4	5,3	5,5	[A]

## 42-2 W38 FS

Troca manual da ferramenta  
Número de artigo **10201025**

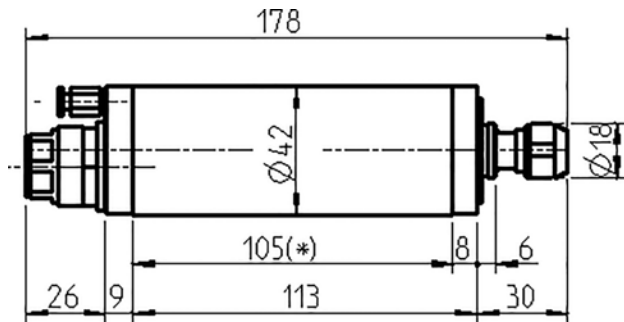

Dimensões

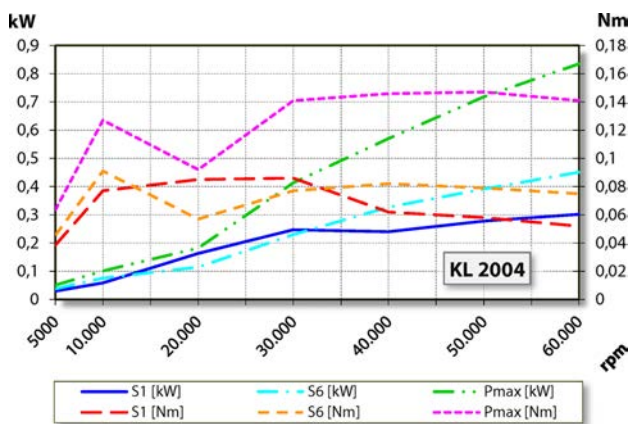


Diagrama de potência

Não refrigerado

A avaliação do desempenho foi efetuada na instalação de ensaio de motores do explorador.

## Características

Indicador de r.p.m.	Resistor magnético (TTL) Número de sinais = 6
Proteção do motor	PTC 160 °C
Caixa	Alumínio
Diâmetro da caixa	42 mm
Refrigeração	Não refrigerado
Dissipação de calor	Através do suporte do fuso
Temperatura externa	< + 45° C
Temperatura ambiente de funcionamento	+ 10° C ... + 45° C
Ar de vedação	
Tipo de proteção (ar de vedação ligado)	IP54
Troca de ferramenta	Troca manual da ferramenta
Tipo de pinça de fixação	D6 Acessório opcional
Capacidade de fixação até	6 mm (1/4" )
Marcha à direita	
Ficha do aparelho	7 polos plástico
Peso	~ 0,9 kg
Deslocamento radial do cone interior	< 1 μ